

RADEX MULTI SOFT – двухкомпонентная многофункциональная шпатлевка с противоусадочными свойствами. Содержит специальные добавки для повышения эластичности и значительного снижения усадки в процессе отверждения. Отличается легкостью в нанесении. Очень мягкая и легко шлифуется. Не допускает оконтуривание после нанесения финишных покрытий. Имеет адгезию ко всем металлическим поверхностям, включая сталь, оцинкованную сталь и алюминий.

ПРЕИМУЩЕСТВА/ОСОБЕННОСТИ:

- Подходит для машинного и ручного шлифования
- Для устранения глубоких дефектов может наноситься в несколько слоев
- Очень мягкая и легко шлифуется
- Обладает противоусадочными свойствами

ПРИМЕЧАНИЕ:

Использование слишком большого количества отвердителя может привести к обесцвечиванию базового покрытия. Не наносить на кислотоотверждаемые грунты и 1К грунты. Не наносить при температуре ниже +15°C.

Артикул	Вес	Упаковка
200110	1,9 кг	1/10 шт

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет	Белый
Плотность	1,9 – 2,0 г/см ³
Содержание летучих органических соединений	VOC content: 2004/42/II(b)(250) < 250 g/l

ПОДЛОЖКИ: Сталь, оцинкованная сталь, алюминий, а также возможно нанесение на полиэфирный пластик. Полиэфирные шпатлевки со стекловолокном. Допускается нанесение на эпоксидный грунт.


ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ:

Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и заматированной

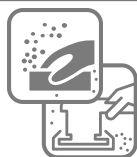
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:

Хорошо перемешать с отвердителем до однотонного цвета. Соблюдайте требуемую пропорцию отвердителя. Шпателем в течение 5 мин нанести слой шпатлевки.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: ПИКТОГРАММЫ

	ПРИГОТОВЛЕНИЕ СМЕСИ: Шпатлевка: 100% Отвердитель: 2 – 3%
	ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 3 – 5 мин при температуре +20°C
	ВРЕМЯ СУШКИ: 20 – 30 мин при температуре +20°C

ШПАТЛЕВКА RADEX MULTI SOFT

**ШЛИФОВАНИЕ:**

Абразивами P150 – P320 (при промежуточном шлифовании соблюдать «шаг сто»)

**ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ/ДАЛЬНЕЙШАЯ ОБРАБОТКА:**

Все грунты-наполнители

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Используйте растворитель.

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

1 год при температуре +20°C.

Хранить в сухом прохладном месте вдали от источников огня и тепла. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

Не вдыхать. Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Избегать попадания на кожу и в глаза. Использовать средства индивидуальной защиты глаз, органов дыхания и кожи. В случае попадания в глаза немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью.

Избегать попадания в окружающую среду. Обратиться за специальными инструкциями к паспорту безопасности.